JOISIV

ANLEITUNG

MODELLNUMMER
PU1011

Verfügbare Größen
7(S) – 10(XL)

EN 388:2016
+A1:2018
2 X 21 X

VERÖFFENTLICHUNG VON KOSTENWERKEN DURCH DIE BRITISCHE KRÖNUNG
KATEGORIE II

Hersteller
JIANGSU TONSUN SICHERHEITSPRODUKTE GMBH (C34720)

Adresse
A2.512, NR. 777 JIANZHU WEST ROAD, WUXI, JIANGSU, CHINA.

Zuständige Stelle für die UKCA-Typenprüfung, die die Genehmigung erteilt

Selbstzertifiziert gemäß den aktuellen Richtlinien, die von der britischen Regierung genehmigt und zum Zeitpunkt der Zertifizierung für Großbritannien (GB) geltend machend geändert wurden.

Die für die EU-Typgenehmigung zuständige benannte Stelle ist INTERTEK ITALIA SPA
Via Miglioli, 2/A, Cernusco sul Naviglio
(MI), Italien (Benannte Stelle Nr.: 2575)

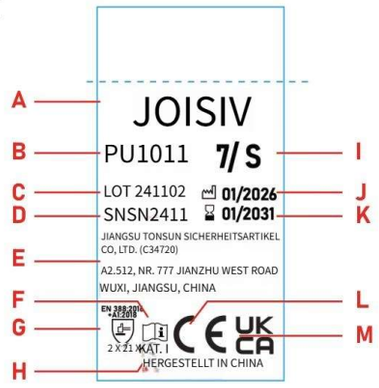

A- Marke
B- MODELLNUMMER
C- Seriennummer (Batch-Nr.):
D- Seriennummer.
E- Name und Adresse des Herstellers
F- Bitte lesen Sie die Anleitung
G- Anwendung des Standards
H- Größenkategorien für persönliche
I- Schutzausrüstung (PSA)
J- Herstellungsdatum
K- Datum der Veraltungsfälligkeit
L- Das CE-Zeichen bestätigt die Einhaltung der wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425, wie sie in britisches Recht übernommen und
M- geändert wurden. Das UKCA-Zeichen bestätigt ebenfalls die Einhaltung dieser Anforderungen

EN 388

A.B.C.D.E.P.
, Schutz vor Stößen (falls zutreffend)
Schnittfestigkeit – EN ISO 13997 (A–F)
Punjktionsbeständigkeit (0–4)
Reißfestigkeit (0–4)
Der Schnitt ist schneideresistent getestet
(0–5; X = nicht anwendbar / nicht getestet)
Abriebfestigkeit (0–4)

Getestet gemäß der Norm EN388:2016+A1:2018

A.B.C.D.E.P.

	Anforderung	Niveau
A.	Widerstandsfähigkeit gegen Abrasion	2
B.	Widerstandsfähigkeit der Klinge gegen Schnitte	X
C.	Reißfestigkeit	2
D.	Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche	1
E.	TDM-Schnittfestigkeit	X
SEITE.	Schutz vor Stößen	

X: bedeutet, dass der Handschuh nicht getestet wurde

EN 388

A.B.C.D.E.P.

EN388:2016+A1:2018
Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren

	Testobjekt	Leistungsniveau				
		1	2	3	4	5
A.	Abriebfestigkeit (Frequenz)	100	500	2000	8000	-
B.	Widerstandsfähigkeit der Klinge gegen Durchtrennung (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C.	Reißfestigkeit (N)	10	25	50	75	-
D.	Durchstichfestigkeit (N)	20	60	100	150	-

E.	TDM: Schnittfestigkeit (N)	2	5	10	15	22	30
	Leistungsniveau	A	B	C	D	E	F
SEITE.	Einschlagtest	P	PASS	NIEMALS GETESZT ODER GEFALLEN ES MIR GUT			

Leistungsniveau	P	<BLANK>-Es werden weder Code noch Text hinzugefügt, wenn der Test nicht durchgeführt wurde oder fehlgeschlagen ist

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Testergebnisse auf die Handflächenfläche des Handschuhs
ANMERKUNG 1: Bei der Abnutzungsprüfung B. im Rahmen des Schnittfestigkeitstests sind die
Ergebnisse des Coupe-Tests nur indikativ, während der TDM-Schnittfestigkeitstest E. das Referenz-Ergebnis darstellt
ANMERKUNG 2: Es besteht kein Zusammenhang zwischen den mit den B.-und-E.-Testmethoden erzielten Leistungsniveaus.
HINWEIS 3: Handschuhe, die den Anforderungen an die Durchstichfestigkeit entsprechen, sind
möglicherweise NICHT zum Schutz vor scharfspitzigen Gegenständen wie Spritznadeln geeignet
* Das Zeichen X anstelle einer Zahl bedeutet, dass der Handschuh nicht für die durch den entsprechenden Test abgedeckte Anwendung vorgesehen ist.

EN 407 A.B.C.D.E.F.

EN 407 XB.C.D.E.F.

EN 407:2004
Handschuhe zum Schutz vor thermischen Gefahren

	Thermische Leistung	Leistungsniveau	1	2	3	4
A.	Leistungsniveaus für Test zum Verhalten bei Verbrennungen	Nach der Brenndauer (S)	⩽20	⩽10	⩽3	⩽2
		Nachglow-Zeiträume (S)	Unendlichkeit	⩽120	⩽25	⩽5
B.	Leistungsniveaus für Wärmekontakttest	Kontakt-Temperatur (°C)	100	250	350	500
		Schwellenzeit (S)	⩾15	⩾15	⩾15	⩾15
C.	Leistungsniveaus für Test der konvektiven Wärmeübertragung	Wärmeübertragungsindex HTI(S)	⩾4	⩾7	⩾10	⩾8
D.	Leistungsniveaus für Test der Strahlungswärme	Wärmeübertragungsindex HTI(S)	⩾7	⩾20	⩾50	⩾95
E.	Leistungsniveaus für kleine Geräte Spritzer aus geschmolzenem Metall	Anzahl der Tröpfchen	⩾10	⩾15	⩾25	⩾35
F.	Leistungsniveaus für große Anlagen Mengen an geschmolzenem Metall	Schmelzendes Eisen	30	60	120	200
	Beispiel	Das Zeichen X statt einer Zahl bedeutet, dass der Handschuh nicht... Entwickelt für den Einsatzzweck, der durch den entsprechenden Test abgedeckt wird		A.B.C.D.E.F.	XB.C.D.E.F.	

EN511

A.B.C.

EN 511:2006
Handschuhe, die vor Kälte schützen

	Leistungsniveau	0	1	2	3	4
A.	Konvektiver Wärmeverlust (ITR in m² • K/W)		$0.10 \leqslant I_{tr} < 0.15$	$0.15 \leqslant I_{tr} < 0.22$	$0.22 \leqslant I_{tr} < 0.30$	0.30 < 1, R
B.	Wärmeleitfähigkeit bei Kälte (Rin m² • K/W)		0.025 < R < 0.050	0.050 < R < 0.100	0.100 < R < 0.150	0.150 < R
C.	Eindringen von Wasser	Fehlschlag	1			
	Beispiel		Das Zeichen „X “ anstelle einer Zahl bedeutet, dass der Handschuh nicht... Entwickelt für den Einsatzzweck, der durch den entsprechenden Test abgedeckt wird		ABC	

DE: Die Testergebnisse beziehen sich auf die Handflächenfläche des Handschuhs, sofern nicht anders angegeben
ANMERKUNG 1: Bei der Abnutzungsprüfung B. im Rahmen des Schnittfestigkeitstests sind die
Ergebnisse des Coupe-Tests nur indikativ, während der TDM-Schnittfestigkeitstest E. das Referenz-Ergebnis darstellt
ANMERKUNG 2: Es besteht kein Zusammenhang zwischen den mit den Testmethoden B und E erzielten Leistungsniveaus.
HINWEIS 3: Handschuhe, die den Anforderungen an die Durchstichfestigkeit entsprechen, sind möglicherweise NICHT
zum Schutz vor scharf zulaufenden Gegenständen wie z. B. Nadeln für Hautinjektionen geeignet
Achtung! Handschuhe dürfen nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass man sich an beweglichen Maschinenteilen verfängt.

ENGLISCH:
Bitte scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Anweisungen in Ihrer bevorzugten Sprache(n) abzurufen.
Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung.
Der Handschuh entspricht außerdem den Anforderungen der harmonisierten Normen EN 388:2016+ A1:2018 und EN ISO 21420:2020
LAGERUNG: Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Verunreinigungen und extremen Temperaturen
Temperaturbeständigkeit. Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise zur Verwendung: Neue und gebrauchte Handschuhe sollten vor dem Gebrauch gründlich auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen (z. B. Schnitte oder Löcher) geprüft werden. Gebrauchte oder beschädigte Handschuhe dürfen nicht verwendet werden.
TRANSPORT, VERPACKUNG UND KONTROLLE: Transportieren Sie die Handschuhe in der Originalverpackung und lagern Sie sie an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Sollte die Verpackung beschädigt sein oder die Handschuhe ungünstigen Bedingungen ausgesetzt gewesen sein, prüfen Sie sie vor Gebrauch sorgfältig auf sichtbare Mängel wie Risse, Löcher oder Verderbungen. Bei Zweifeln die Handschuhe nicht verwenden.
ANLEGEN UND ABNEHMEN: Greifen Sie beide Handschuhe am Handgelenkbereich auf. Stecken Sie die Hände in die jeweiligen Handschuhe und ziehen Sie diese durch das Handgelenkband in die richtige Position.
Nach dem Anziehen die Finger und die Handfläche so anpassen, dass der Handschuh eng anliegt und maximale Bewegungsfreiheit gewährleistet ist. Um die Handschuhe auszuziehen, halten Sie die Finger des einen Handschuhs fest, ziehen Sie die Hand vorsichtig teilweise heraus und wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Hand. Um eine Kontamination zu vermeiden, ziehen Sie zuerst eine Hand aus, wobei die Fingerspitzen im Handgelenk verbleiben, und entfernen Sie dann den anderen Handschuh mit den bedeckten Fingern. Bei der Verwendung zusammen mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (z. B. Schutzhosen oder Schutzanzügen) ist darauf zu achten, dass der Handschuhbündchenbereich über die Schutzhose oder den Schutzanzug hinausreicht, um einen durchgängigen Schutz zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Kompatibilität, um sicherzustellen, dass die Kombination die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt und die Sicherheit nicht gefährdet.

REINIGUNG UND PFLEGE: Die Handschuhe sollten mit sauberen, trockenen Händen angezogen werden. Überprüfen Sie die Handschuhe vor Gebrauch sorgfältig auf Beschädigungen. Vermeiden Sie beim Ausziehen der Handschuhe direkten Hautkontakt. Waschen Sie sich nach dem Ausziehen der Handschuhe die Hände. Entsorgen Sie die Handschuhe ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Umweltvorschriften. Diese Handschuhe sind nicht waschbar. WARNUNG:
-Handschuhe, die den Anforderungen an die Durchstichfestigkeit entsprechen, sind möglicherweise nicht zum Schutz vor sehr scharfen Gegenständen wie Nadeln für Injektionsspritzen geeignet. Bei Handschuhen, die sowohl für den Coupe-Schnitttest (B) als auch für den TDM-Schnitttest zertifiziert sind, ist zu beachten, dass die Coupe-Ergebnisse nur indikativ sind und die TDM-Ergebnisse den maßgeblichen Standard für den Schnittschutz darstellen.
- Handschuhe dürfen nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich in beweglichen Maschinenteilen verfangen. - Sie bieten keinen Schutz vor chemischen oder elektrischen Gefahren
- Es wird kein Flammenschutz gewährleistet. Die Handschuhe dürfen nicht mit offenem Feuer in Berührung kommen.
-Der Handschuh ist nicht für den Einsatz bei nassen Bedingungen geeignet.
-Die Leistungsangaben gelten nur für das Gesamtprodukt einschließlich aller Schichten
VERWENDUNGSZWECK/ANWENDUNGSBEREICH: Dieser Handschuh ist zum Schutz vor mechanischen Gefahren bei allgemeinen Handhabungsarbeiten konzipiert. Gilt nur für das Risikostufe-Cat II (mittleres Risiko). Leistungsdaten siehe weiter unten
VERBRAUCHSDATUM: Das maximale Verbrauchsdatum (Haltbarkeitsdatum) dieses Handschuhs () ist auf dem Etikett des Handschuhs angegeben. Sollte der Handschuh jedoch stark verschmutzt oder beschädigt sein, ersetzen Sie ihn bitte durch einen neuen. Die Lebensdauer des Produkts kann nicht genau bestimmt werden, da sie von der Nutzung und dem Einsatzbereich abhängt. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, die Eignung des Handschuhs für den vorgesehenen Einsatzzweck zu beurteilen

Hergestellt in China

AE

FRANZÖSISCH

FRANZÖSISCH